

# Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.09.2020 N 1926/р "Об утверждении Инструкции по охране труда для работников, занятых на эксплуатации очистных сооружений"

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 1926/Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда работников, занятых на эксплуатации очистных сооружений:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по охране труда для работников, занятых на эксплуатации очистных сооружений.

2. Руководителям филиалов ОАО "РЖД":

организовать изучение причастными работниками Инструкции, утвержденной настоящим распоряжением;

внести изменения в нормативные документы по охране труда причастных подразделений.

3. Признать утратившим силу [распоряжение ОАО "РЖД" от 28 октября 2015 г. N 2558р](#) "Об утверждении Инструкции по охране труда для работников, занятых на эксплуатации очистных сооружений".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Центральной дирекции по тепловодоснабжению Шулина А.Г.

Заместитель генерального директора -  
главный инженер ОАО "РЖД"  
С.А.КОБЗЕВ

Утверждена  
распоряжением ОАО "РЖД"  
от 7 сентября 2020 г. N 1926/р

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями [Трудового кодекса Российской Федерации](#), СТО РЖД 15.011.2015 "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Организация обучения", Правилами разработки, построения, оформления и обозначения нормативных документов по охране труда и на основании других нормативных документов по охране труда.

1.2. Инструкция устанавливает основные требования охраны труда для работников (оператора очистных сооружений, аппаратчика очистных сооружений и др.), занятых эксплуатацией очистных сооружений (далее - работники).

1.3. К самостоятельной работе по эксплуатации очистных сооружений допускаются работники не моложе восемнадцати лет, прошедшие:

профессиональную подготовку и имеющие удостоверение о присвоении соответствующей квалификации;

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);

вводный и первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ (не менее чем по 20-часовой программе, утвержденной руководителем подразделения, для работников, занятых на работах, к которым предъявляются повышенные требования безопасности);

стажировку под руководством работника, назначенного приказом (распоряжением) руководителя структурного подразделения (2 - 14 смен в зависимости от характера работы, квалификации работника);

обучение и проверку знаний по электробезопасности с присвоением группы по электробезопасности не ниже 2-й;

проверку знаний в объеме настоящей Инструкции, а также производственных инструкций и других, необходимых для работы, нормативных документов.

Вновь принятым работникам необходимо пройти обучение по оказанию первой помощи пострадавшим не позднее одного месяца после приема на работу.

При первичном инструктаже по охране труда работники должны быть ознакомлены с правилами применения и проверки исправности средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ).

Работники, не прошедшие первичную проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны пройти первичную проверку знаний повторно.

Допуск к самостоятельной работе осуществляется приказом или распоряжением по структурному подразделению.

1.4. В процессе работы работники проходят:

повторный инструктаж по охране труда (для работников, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда, - не реже одного раза в три месяца, для остальных - не реже одного раза в шесть месяцев);

внеплановый инструктаж по охране труда;

целевой инструктаж по охране труда;

очередную проверку знаний по охране труда и электробезопасности не реже одного раза в двенадцать месяцев (для работников, занятых на работах, к которым предъявляются повышенные требования безопасности);

внеочередную проверку знаний по охране труда и по электробезопасности (при необходимости);

периодический медицинский осмотр не реже одного раза в двенадцать месяцев, в зависимости от типа вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или вида выполняемых работ;

периодическое (не реже одного раза в год) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте не реже 1 раза в 3 года. Проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте не реже 1 раза в год (для работников, связанных с подъемом на высоту).

1.5. Работники, обслуживающие метантенки и связанное с ним газовое хозяйство, обязаны проходить обучение и проверку знаний правил безопасности в газовом хозяйстве.

1.6. Работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены безопасным методам и приемам работы, иметь соответствующее удостоверение.

1.7. К руководству погрузочно-разгрузочными работами и выполнению операций по строповке грузов допускаются работники, прошедшие установленным порядком обучение в соответствии с требованиями нормативных документов, содержащих требования охраны труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ, проверку знаний, имеющие соответствующее удостоверение.

1.8. Для эксплуатации очистных сооружений могут быть допущены работники, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и проверку знаний и имеющие удостоверение на право эксплуатации очистных сооружений.

Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны пройти повторную проверку.

1.9. Во время работы на работника могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторы:

движущиеся элементы оборудования (насосного, силового, механизированных решеток, лебедок, скребков, оросителей, механических мешалок и др.);

отлетающие предметы (при дроблении в дробилках отбросов, снимаемых с решеток, при выбивании заглушек в испытываемых трубопроводах и др.);

падающие предметы и инструменты (при работах в водопроводных и канализационных колодцах, на очистных сооружениях и сетях, в помещениях и др.);

образование взрывоопасных смесей газов (в колодцах, камерах на сетях, насосных станциях, в обслуживаемых помещениях метантенков и в других помещениях и сооружениях);

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

пониженная температура воздуха в производственных помещениях и сооружениях;

повышенная влажность воздуха (в насосных станциях, в помещениях фильтров, отстойников и др.);

повышенный уровень ультрафиолетового (бактерицидные установки) и инфракрасного (дегельминтизаторы) излучения;

работа на персональных электронно-вычислительных машинах;

повышенный уровень шума и вибраций (в машинных залах насосных и воздухоудельных станций и в других помещениях и сооружениях, где установлено технологическое оборудование);

недостаточная освещенность рабочей зоны (в колодцах, камерах, каналах и т.п.);

газообразные вещества общетоксического и другого вредного воздействия в колодцах, камерах, каналах, очистных сооружениях (сероводород, метан, пары бензина, эфира, углекислый газ, озон и др.);

газы, выделяющиеся в результате утечки из баллонов, бочек, цистерн (аммиак, хлор и другие сжатые, сжиженные и растворенные газы);

горючие примеси, попавшие в сточные воды (бензин, нефть и др.), а также растворенные газообразные вещества, которые могут образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и отравляющие смеси;

повышенная запыленность воздуха в рабочей зоне пылеобразующими реагентами (сернистый алюминий, хлорное железо, негашеная и хлорная известь, сода, едкий натр, активированный уголь, фторсодержащие реагенты и др.);

патогенные микроорганизмы в сточных водах (бактерии, вирусы и др.).

1.10. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов работники должны использовать специальную одежду (далее - спецодежда), специальную обувь (далее - спецобувь) и другие СИЗ, предоставляемые работодателем бесплатно в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, связанных с загрязнением, утвержденными [приказом Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. N 582н](#).

1.11. Работники при выполнении работ, связанных с трудно смываемыми загрязнениями (маслами, смазками, нефтепродуктами и др.) и с химическими реагентами, используют для защиты рук смывающие и обезвреживающие средства в соответствии Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.

Работники, связанные выполнением работ на открытом воздухе в теплый период года (в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных), используют для работы средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих).

1.12. Работники следят за исправностью спецодежды, своевременно сдают ее в химчистку, стирку и дезинфекцию.

В целях обеспечения своевременной стирки и химчистки спецодежды разрешается выдавать работникам два комплекта специальной одежды с удвоенным сроком носки.

1.13. Перед каждым применением средств защиты необходимо проверить их исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений, срок годности.

Пользоваться СИЗ с истекшим сроком годности запрещается.

1.14. В случае поломки, выхода из строя, порче СИЗ работник обязан обратиться к руководителю участка для их замены.

1.15. Спецодежду и спецобувь работники должны хранить отдельно от личной одежды и обуви в специально предназначенных для этого шкафчиках, которые необходимо содержать в чистоте и порядке.

Выносить СИЗ за пределы рабочего места запрещается.

1.16. Работники для защиты глаз от опасных и вредных производственных факторов должны применять защитные очки.

1.17. Работники, занятые на работах, связанных с выделением вредных газов, дополнительно должны обеспечиваться СИЗ органов дыхания (противогазами, респираторами).

1.18. Перед выполнением работ в помещении или в зоне работ с повышенным уровнем шума работнику необходимо надеть противοшумные защитные средства (наушники, вкладыши "Беруши" и др.)

1.19. Перед входом в помещения с технологическим оборудованием работнику следует надеть сертифицированную защитную каску для защиты головы от ударов случайными предметами.

1.20. При недостаточной освещенности рабочей зоны работнику необходимо применять дополнительно местное освещение (фонари).

1.21. При работах в особо неблагоприятных условиях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется стесненными условиями, повышенной влажностью, запыленностью, использовать переносное освещение напряжением не выше 12 В.

1.22. При нахождении на железнодорожных путях (далее - пути) работник должен соблюдать следующие требования безопасности:

одет в сигнальный жилет оранжевого цвета с полосами из световозвращающего материала с нанесенным трафаретом, указывающим принадлежность владельца к соответствующему структурному подразделению региональной дирекции;

к месту работы и с работы проходить только по специально установленным маршрутам, обозначенным указателями "Служебный проход";

при переходе путей на территории железнодорожных станций пользоваться тоннелями, пешеходными мостами и настилами;

проходить вдоль путей по обочине на расстоянии не ближе 2,5 м от крайнего рельса, обращая внимание на движущиеся по смежным путям локомотивы, вагоны и другой подвижной состав;

переходить пути под прямым углом, перешагивая через рельс, не наступая на шпалы, убедившись, что в этом месте нет движущихся на опасном расстоянии локомотивов или

вагонов;

переходить путь, занятый подвижным составом, пользуясь переходными площадками вагонов и предварительно убедившись в исправности поручней, подножек и пола площадки. При сходе с вагона располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода и убедившись в исправности поручней и подножек, а также в отсутствии движущихся по смежному пути локомотивов и вагонов;

проходить между расцепленными вагонами, локомотивами и секциями локомотивов, если расстояние между ними не менее 10 м;

обходить группу вагонов или локомотивы, стоящие на пути, на расстоянии не менее 5 м от них;

обращать внимание на показания светофоров, звуковые сигналы и предупреждающие знаки.

#### 1.23. Работнику запрещается:

переходить или перебегать перед движущимся поездом, подвижным составом;

пролезать под стоящими вагонами при переходе через пути, а также протаскивать под вагонами инструмент, приборы и материалы.

1.24. Выходя на путь из помещения, а также из-за угла здания, затрудняющего видимость пути, следует предварительно убедиться в отсутствии движущегося по нему подвижного состава.

1.25. После выхода из помещений в ночное время необходимо остановиться и выждать некоторое время, пока глаза привыкнут к темноте, и установится нормальная видимость окружающих предметов.

#### 1.26. Работник должен выполнять следующие основные требования пожарной безопасности:

курить в специально отведенных и приспособленных для этих целей местах;

содержать свободными проходы и свободный доступ к противопожарному оборудованию и первичным средствам пожаротушения;

пользоваться электроплитками, электрочайниками, микроволновыми печами, имеющими устройства тепловой защиты, на подставках из негорючих теплоизоляционных материалов, а также стандартными электронагревательными приборами;

использовать исправные стандартные розетки, рубильники и другое электрооборудование;

не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;



не применять для освещения открытый огонь (факелы, свечи, керосиновые лампы).

Выходя из помещения выключать электронагревательные приборы из сети.

1.27. Запрещается прикасаться к оборванным проводам контактной сети и находящимся на них посторонним предметам независимо от того, касаются или не касаются они земли или заземленных конструкций. При обнаружении оборванного провода контактной подвески, а также свисающих с него посторонних предметов необходимо принять меры к ограждению этого опасного места и сообщить об этом руководителю работ, дежурному по станции или на ближайший дежурный пункт района контактной сети, района электроснабжения.

До прибытия ремонтной бригады опасное место следует оградить любыми подручными средствами и следить, чтобы никто не приближался к оборванным проводам на расстояние менее 8 м.

Оказавшись на расстоянии менее 8 м от лежащего на земле оборванного провода, выходить из опасной зоны мелкими шагами, не превышающими длину стопы, передвигая ноги без отрыва их от земли и одной ступни от другой.

1.28. Работникам необходимо следить и поддерживать в нормальном санитарном и противопожарном состоянии помещения, оборудование, аппаратуру и территорию очистных сооружений:

очищать площадки и лестницы от грязи, а в зимнее время все проходы, мостики и лестницы должны своевременно очищаться ото льда и снега и посыпаться песком или шлаком;

все рабочие проходы содержать в чистоте и не загромождать посторонними предметами;

полы в крытом помещении биофильтров необходимо ежедневно подметать;

содержать в исправном состоянии противопожарный инвентарь.

1.29. Работники во время работы обязаны:

применять оборудование, машины по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

выполнять обязанности, предусмотренные производственной инструкцией, а работу - порученную руководителем работ;

эксплуатировать оборудование и машины в технически исправном состоянии и не допускать работу на неисправном оборудовании или на машинах с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;

быть внимательным во время работы;

соблюдать требования [статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации](#);

помещения и все оборудование очистных сооружений содержать в исправном состоянии и чистоте.

1.30. Работники должны знать:

настоящую инструкцию;

характеристики применяемого оборудования;

устройство и правила технической эксплуатации электрооборудования,

принцип работы приборов, насосных агрегатов, расположение - трубопроводов и задвижек в пределах зданий и территории;

обвязки насосного оборудования и переключения запорной арматуры;

безопасные приемы выполнения работ и операций, предусмотренные технологическим процессом;

порядок ограждения опасных мест и мест производства работ по ремонту насосного оборудования;

сигналы оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

технологические маршруты безопасного прохода работников к рабочим местам (зонам);

правила внутреннего трудового распорядка, установленные в структурном подразделении;

режим труда и отдыха.

1.31. Работники обязаны помнить о личной ответственности за несоблюдение требований охраны труда.

1.32. Работники должны знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

1.33. Воду пить только кипяченую или из кулера. Запрещается пить воду, не предназначенную для использования в пищу.

Использовать очищенные сточные воды для бытовых целей не разрешается.

1.34. Работать со сточной жидкостью, активным илом и реагентами при наличии ран и ссадин на открытых участках тела работающего запрещается.

1.35. Работнику запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

1.36. Работнику запрещается допускать на территорию очистных сооружений посторонних лиц, не имеющих отношения к эксплуатации очистных сооружений, а также работников, находящихся в состоянии

1.37. Работник извещает непосредственного или вышестоящего руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

1.38. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации или региона согласно требованиям законодательства Российской Федерации и органов местного самоуправления, рекомендациям Роспотребнадзора и нормам, определенным в ОАО "РЖД", работник, исходя из характера выполняемой им работы, обязан:

использовать выдаваемые ему дополнительные средства защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;

выполнять требования по соблюдению личной и общественной гигиены (в том числе социальное дистанцирование), дезинфекционные и другие рекомендованные профилактические мероприятия;

при появлении соответствующих признаков заболевания в процессе работы: работу прекратить, незамедлительно проинформировать об этом своего непосредственного или вышестоящего руководителя.

При появлении соответствующих признаков заболевания, ухудшения состояния здоровья в нерабочее время работник должен проинформировать об этом своего непосредственного или вышестоящего руководителя, далее действовать в соответствии с установленным порядком.

1.39. Работник, не выполняющий требования настоящей Инструкции, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен:

подготовить и визуально проверить СИЗ, необходимые при выполнении работ;

надеть полагающуюся ему исправную спецодежду, спецобувь, застегнуть на пуговицы обшлага рукавов, заправить свободные концы спецодежды так, чтобы она не свисала;

ознакомиться с записями и распоряжениями по работе в оперативном журнале;

получить от руководителя работ задание на выполнение работы, а при выполнении работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, кроме этого, целевой инструктаж.

## 2.2. После получения задания работник должен:

произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить состояние контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

проверить и убедиться в исправности приточно-вытяжной вентиляции, отсутствии паров агрессивных жидкостей;

убедиться в наличии и достаточности освещения рабочего места;

проверить на рабочем месте наличие и исправность электрического фонаря, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности, визуально проверить соединения заземляющего и зануляющего проводов с оборудованием;

осмотреть рабочее место, убрать мешающие работе посторонние предметы, освободить проходы, проверить состояние инструмента и приспособлений;

проверить состояние полов, решеток, прямков, ограждений площадок, закрепленного оборудования, наличие нумераций и надписей на оборудовании и арматуре трубопроводов.

2.3. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, механизмов, инвентаря, инструмента, средств защиты и пожаротушения работник должен сообщить руководителю работ и не приступать к работе до их устранения.

Неисправный инструмент, приспособления, лестницы и СИЗ должны быть заменены на исправные.

2.4. Работнику запрещается опробовать оборудование до приема смены и уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

2.5. Работник должен иметь при себе удостоверение и предупредительный талон по охране труда, удостоверение по электробезопасности.

## 3. Требования охраны труда во время работы

### 3.1. Общие требования

#### 3.1.1. Во время дежурства работник обязан:

следить за работой всех очистных сооружений в соответствии с заданным режимом и технологией, исправностью отдельных их узлов: задвижек, лотков, желобов, водосливов, труб для сбора и удаления нефтепродуктов, механизмов для сгребания осадков, реагентного хозяйства, измерительных приборов и т.д.;

обеспечить технический надзор, а также контроль за качеством поступающей (исходной) и выходящей (сточной) воды из отдельных элементов очистных сооружений (визуальный, лабораторный, а также с помощью технических средств).

#### 3.1.2. Работнику запрещается:

ходить по стенкам каналов, по бортам отстойников;

для сокращения маршрута перепрыгивать или перелезать через трубопроводы (переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики);

перемещаться в неосвещенной зоне без фонаря.

3.1.4. При хождении по наклонным эстакадам и лестницам следует не торопиться. При спуске по лестнице, имеющей большой угол наклона, спускаться лицом к ступеням. Лестницы должны быть испытаны.

3.1.5. При недостаточной освещенности рабочего места и обслуживаемого оборудования из-за перегорания ламп работник должен вызвать дежурного работника из числа электротехнического персонала, а до его прихода использовать переносное освещение (фонарь).

3.1.6. При включении электродвигателей и других электроустановок необходимо использовать испытанные и проверенные диэлектрические средства защиты: диэлектрические перчатки, коврики.

3.1.7. При пуске вращающихся механизмов следует находиться на безопасном расстоянии от них.

#### 3.1.8. Во время работы запрещается:

производить ремонт оборудования без принятия предупредительных мер против включения его в работу (пуск двигателя, подачи воды и др.);

находиться вблизи фланцевых соединений и арматуры трубопроводов, люков и лазов, если это не вызвано производственной необходимостью;

опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожуха муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных

ограждений и перил;

производить уборку вблизи механизмов без предохранительных ограждений или с плохо закрепленными ограждениями;

чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов, а также просовывать руки за ограждение для смазки и уборки;

пользоваться сотовым телефоном в личных целях, слушать музыку через аудиоплеер, сотовый телефон.

3.1.9. Убедиться в надежном закреплении защитных (ограждающих) кожухов на фланцевых соединениях и трубопроводах.

3.1.10. При закрытии и открытии арматуры следует действовать осторожно, избегая срыва применяемого приспособления с маховика задвижки.

При открытии и закрытии арматуры не следует применять рычаги, удлиняющие плечо рукоятки или маховика.

При подтягивании резьбового соединения работник должен располагаться с противоположной стороны от возможного выброса струи воды (стоков). Затяжку фланцевых соединений и подтяжку сальниковых уплотнений арматуры следует производить медленно и равномерно по контуру, чтобы избежать создания перенапряжения в чугунных деталях и их повреждения. Затяжку болтов следует производить с диаметрально противоположных сторон.

3.1.11. Работник должен использовать в своей работе только грузоподъемные механизмы, к которым он допущен и на которых указаны инвентарный номер, грузоподъемность и дата следующего технического освидетельствования. Применяемые в процессе работы стропы должны иметь бирку или клеймо, на которых должен быть указан номер стропа, его грузоподъемность и дата испытания.

Запрещается использовать грузоподъемные механизмы с просроченной датой освидетельствования, а также стропы, не имеющие бирок или клейма.

Стропы, имеющие оборванные пряди, прожоги, вмятины, скрутки и другие повреждения, не должны применяться для подъема грузов.

При подъеме груза во избежание выпадения строп из зева крюка последний должен закрываться замком.

Перед подъемом груз необходимо приподнять на высоту не более 300 мм для проверки правильности строповки, равномерности натяжения стропов, только после этого груз следует поднимать на требуемую высоту. Для исправления неправильной строповки груз должен быть опущен.

3.1.12. Запрещается оставлять груз в подвешенном состоянии. В случае неисправности механизма, когда нельзя опустить груз, место под подвешенным грузом необходимо оградить и вывесить запрещающие плакаты или знаки безопасности.

3.1.13. Запрещается перемещение грузов при недостаточном освещении рабочего места.

3.1.14. При работе с инструментом не класть его на перила ограждений или неогражденный край площадки, а также у краев люков, колодцев и каналов. Положение инструмента на рабочем месте должно предупреждать возможность его скатывания или падения.

3.1.15. При работах инструментом ударного действия следует пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц.

3.1.16. Для переноски или перевозки инструмента его острые части необходимо защищать чехлами, использовать сумку или переносной ящик.

3.1.17. При выполнении работы с применением лопаты следует обращать внимание на прочность закрепления черенка в держателе. Черенки должны быть гладкими.

Используемые в работе ломы должны быть прямыми с оттянутыми и заостренными концами.

3.1.18. Размеры зева (захвата) применяемых гаечных ключей не должны превышать размеров граней подтягиваемых элементов (головок болтов, гаек) более чем на 0,3 мм. При наличии зазора между плоскостями губок и головок болтов или гаек не допускается применение каких-либо прокладок.

Удлинение гаечных ключей дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами запрещается. При работе с гаечными ключами следует избегать срыва ключа.

3.1.19. Запрещается проводить огневые работы на расстоянии менее 20 м от колодцев производственно-дождевой канализации и менее 50 м от открытых нефтеловушек.

3.1.20. При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для людей и целостности оборудования, работник должен принять меры к немедленному его отключению.

3.2. Эксплуатация сооружений механической очистки сточных вод (песколовок, нефтеловушек, прудов-отстойников и т.п.)

3.2.1. Обслуживание песколовок, отстойников, усреднителей и прочих сооружений очистных сооружений осуществлять со специальных площадок с ограждениями, позволяющими безопасно и удобно перекрывать шиберы и чистить камеры.

Удаление отбросов с ручных решеток производить с помощью обмедненных граблей или вил, ручки которых не должны иметь заусениц. Работу необходимо выполнять в рукавицах.

3.2.2. При механической очистке решеток периодически, не реже 2 - 3 раз в смену, осматривать грабли и вилы и задержанные на них предметы сбрасывать специальным крючком в контейнер с крышкой. Запрещено снимать отбросы с граблей и вил руками.

Очищать механические грабли от отбросов можно только после полной их остановки. При выполнении этой работы следует пользоваться перчатками и респиратором.

3.2.3. Колодцы, расположенные на территории песколовок и отстойников должны быть закрыты крышками, а летом для вентиляции только решетками. Ходение по ним запрещается.

Площадки расположения песколовок и отстойников должны быть обеспечены как дневным так и искусственным освещением.

3.2.4. Напорный резервуар, флотатор и баки для коагулянта необходимо периодически опорожнять, осматривать и очищать от осадка. Очистку флотаторов и напорных резервуаров следует производить в СИЗ (защитные очки, перчатки, при необходимости шланговый противогаз) с соблюдением мер безопасности.

3.2.5. Вращающиеся части приводов илоскребов отстойников должны иметь ограждения.

Работы по обслуживанию отстойников должны проводиться только с огражденных площадок.

Выполнение каких-либо работ по обслуживанию отстойников с подрельсовых путей илоскребов не разрешается.

3.2.6. Запрещается ручная очистка ходового пути тележек илоскребов, илососов отстойников непосредственно перед надвигающейся фермой (мостом) механизма.

3.2.7. Движение катка илоскреба по рельсам должно быть без смещений и рывков. В случае схода катка илоскреба с рельсового пути или его заклинивания работник обязан немедленно отключить электропривод, предупредить старшего по смене, найти неполадки и устранить их.

3.2.8. Спуск в отстойник для открытия иловых задвижек запрещается. Для выпуска ила из отстойника необходимо пользоваться задвижками со штангой-вилкой.

3.3. Эксплуатация сооружений биологической очистки сточных вод (биофильтры, аэротенки, поля фильтрации)

3.3.1. При расположении биофильтров, аэрофильтров и аэротенков внутри помещений необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию. Включение вентиляции должно осуществляться снаружи помещений не менее чем за 10 минут до входа в них работников.



Вентиляция должна непрерывно работать в течение всего периода нахождения в помещении обслуживающего персонала.

3.3.2. Загазованность воздушной среды в помещении необходимо проверять газоанализатором или газосигнализатором.

3.3.3. Ремонтные работы на биофильтрах производить с соблюдением требований безопасности при работе на высоте, число работников должно быть не менее двух человек.

3.3.4. Обследование внутренних слоев загрузки башенных биофильтров выполнять через боковые люки после выключения биофильтров из работы.

3.3.5. Засорившиеся вращающиеся и стационарные оросители биофильтров очищать только после выключения их из работы. Замену загрузочного материала биофильтров необходимо производить с использованием СИЗ органов дыхания.

3.3.6. Ремонтные работы внутри аэротенков должны выполняться по наряду-допуску.

3.3.7. Для выполнения работ необходимо пользоваться лестницами и подмостями, соответствующими размерам резервуаров. Запрещается производить ремонтные работы в аэротенке без его опорожнения.

3.3.8. Распределительную сеть каналов полей фильтрации, оградительные валки, дороги, мосты и другие сооружения необходимо содержать в чистоте.

3.3.9. В ночное время у опасных мест должны гореть красные сигнальные лампы.

#### 3.4. Производство работ в колодцах и емкостных сооружениях

3.4.1. Работы, связанные со спуском в колодцы, в метантенки и емкостные сооружения (далее колодцы) выполняются по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности и осуществляются бригадой работников, состоящей не менее чем из трех человек. Ответственность за проведение этих работ возлагается на лицо, выдающее наряд-допуск, на ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ.

3.4.2. Ответственный руководитель работ проводит целевой инструктаж, расписывается в его проведении в журнале и получает подписи членов бригады о прохождении ими целевого инструктажа. При проведении целевого инструктажа ответственный руководитель работ разъясняет членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводит до их сведения их права и обязанности.

3.4.3. При производстве работ в колодцах и емкостных сооружениях бригада обязана:

перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место производства работ в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным с учетом местных

условий, в условиях недостаточной видимости вывесить сигнальное освещение и т.д.;

перед спуском в колодец, камеру или сооружение проверить их на загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора. Независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец, камеру или резервуар без страховочной привязи, страховочного каната и без газоанализатора и газосигнализатора запрещается;

специальной штангой проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец или сооружение.

3.4.4. Запрещается работа в подземных сооружениях или резервуарах при уровне воды в них более 200 мм (над уровнем пола).

При наличии воды (жидкой среды) необходимо пользоваться резиновой обувью.

3.4.5. При выполнении работ в колодцах и камерах обязанности членов бригады распределяются следующим образом:

первый из членов бригады выполняет работы в колодце;

второй, с помощью страховочных средств, страхует члена бригады, работающего в колодце, и наблюдает за ним;

третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта и осуществляет контроль за загазованностью в колодце (сооружении).

Запрещается отвлекать этих работников для выполнения других работ до тех пор, пока работающий в колодце (емкости) не выйдет на поверхность.

3.4.6. Крышки колодцев должны легко открываться специальными крюками, изготовленными из неискрообразующего материала длиной не менее 500 мм.

3.4.7. Запрещается открывать и закрывать крышки подземных люков непосредственно руками, гаечными ключами или другими, не предназначенными для этого, предметами.

3.4.8. Открывать люки необходимо в следующем порядке:

подцепить люк специальным крюком;

приподнять край люка на высоту, необходимую для извлечения его из колодца (не более 10 сантиметров);

осторожно сдвинуть люк с помощью специального крюка, отодвинуть люк на необходимое расстояние в сторону, уложить на землю.

3.4.9. После снятия крышки колодец проветрить и проверить на загазованность газоанализатором.

3.4.10. Защитные средства, приспособления для открывания крышек водопроводных колодцев должны быть отдельными и должны храниться отдельно от оборудования, инструмента, спецодежды, защитных средств и приспособлений для открывания крышек канализационных колодцев.

3.4.11. При обнаружении газа в колодце или сооружении необходимо принять меры по его удалению путем естественного проветривания или принудительного вентилирования. Принудительная вентиляция может быть обеспечена передвижным вентилятором или компрессором с полным обменом воздуха в подземном сооружении в течение 10 - 15 минут. После вентилирования подземного сооружения необходимо повторно проверить содержание вредных веществ газоанализатором. Если естественная или принудительная вентиляция не обеспечивает удаление вредных веществ, то спуск в подземное сооружение разрешается только в шланговом противогазе.

3.4.12. Если газ из колодца не удаляется или идет его поступление, спуск работника в колодец запрещается. Необходимо сделать запись в наряде-допуске о наличии загазованности, сообщить об этом лицу, выдавшему его. Работу разрешается проводить в шланговом противогазе и инструментом, не дающим искр, под непосредственным контролем руководителя работ по вновь выданному наряду-допуску. Продолжительность работы в этом случае без перерыва разрешается не более 10 минут.

3.4.13. Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны располагаться с наветренной стороны и закрепляться. При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга не должна превышать 12 м. Шланг не должен иметь перегибов и защемлений. Перед выполнением работ противогазы проверяют на герметичность. Если в противогазе с зажатым концом гофрированной трубки дышать невозможно - противогаз исправен.

3.4.14. При производстве работ в метантенке необходимо отключить его от газовой сети, установив заглушки.

Воздушная среда в метантенке должна быть проверена на отсутствие пожаро- и взрывоопасной концентрации газов.

В подкупольном пространстве метантенка разрешается работать не более 15 минут, затем следует сделать перерыв продолжительностью не менее 30 минут.

3.4.15. Работу в колодцах проводить при постоянном контроле на загазованность. Спускаемый модуль газосигнализатора должен находиться в зоне производства работ. В случае появления сигнала опасности, работник должен быть немедленно выведен из зоны производства работ.

3.4.16. При спуске и подъеме одного из членов бригады в колодец два других должны удерживать страховочный канат, прикрепленный к страховочной привязи работника в

слегка натянутом состоянии, чтобы не допустить его падения в колодец. При этом второй конец страховочного каната при возможности должен быть закреплен за надежные неподвижные предметы вблизи колодца.

3.4.17. Во избежание травмы, работник, спускающийся в колодец или поднимающийся из него, не должен держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые материалы и инструмент следует опускать в колодец до спуска работников в колодец и поднимать на поверхность после выхода работника из колодца с помощью ведра с испытанной веревкой.

3.4.18. Член бригады, работающий в колодце, должен периодически, по заранее оговоренной схеме, подавать звуковые или другие установленные сигналы работнику страхующему наверху:

один рывок спасательной веревки работающим в подземном сооружении означает "Подтягивай шланг и веревку". При этом подтягивать их нужно после подачи наблюдающим сигнала (одного рывка) и получения ответного сигнала из подземного сооружения в виде одного рывка. Если ответа не последовало, нужно начать извлечение уже не только шланга и веревки, но и работающего, так как возможно, что рывок произошел из-за его падения;

два рывка означают "спусти шланг и веревку". Такой сигнал дает работающий внутри подземного сооружения, когда ему необходимо переместиться;

три рывка означают "все в порядке".

Веревку и шланг тянет работающий, находящийся внутри подземного сооружения, поэтому наблюдающий должен так держать веревку, чтобы не мешать их перемещению и не допускать их падения.

Как только работающий перестал передвигаться, он должен дать сигнал - три рывка.

Неоднократные рывки спасательной веревки, поданные наблюдающим, означают, что находящийся внутри подземного сооружения работающий должен подойти к люку или подняться наверх. Такие же сигналы, подаваемые рабочим, находящимся внутри подземного сооружения, означают требование извлечь его.

Наблюдающие должны располагаться с наветренной стороны, периодически контролировать самочувствие работающего и по его сигналу спускать или вытягивать спасательную веревку и шланг.

3.4.19. После проведения работ в колодцах и сооружениях перед закрытием крышек следует убедиться, что в колодце не остались люди, инструменты, материалы.

3.4.20. После каждого контакта со сточными водами, активным илом или осадком необходимо мыть руки с мылом.

### 3.5. Эксплуатация насосных станций очистных сооружений

3.5.1. Перед входом в помещения насосных станций, они должны быть проветрены, для чего необходимо не менее чем за 10 минут включить вентиляцию. Вентиляция должна непрерывно работать в течение всего периода нахождения в помещении обслуживающего персонала.

3.5.2. Работнику необходимо следить за исправностью насосов подачи сточной воды на очистные сооружения, станции перекачки ила и хозяйственно бытовых вод по показаниям контрольно-измерительных приборов (манометров, датчиков температуры и др.).

Запрещается включать в работу насосы с неисправными манометрами или без них.

3.5.3. Не допускается:

нахождение на насосной станции посторонних лиц;

производство ремонта насосов в процессе их работы, закрепление шпилек, подтягивание болтов как на движущихся частях насоса, так и на трубопроводах, находящихся под давлением;

прикасаться при работе насосов к движущимся частям;

производить смазку подшипников;

пускать в работу насосные агрегаты при неисправной или отключенной вентиляции в насосной;

загромождать проходы между насосами (подходы к ним должны быть со всех сторон свободны для обслуживания).

3.5.4. Ремонт насосного агрегата (замена пальцев муфты, набивка сальниковых уплотнений) должен производиться после отключения автомата, вывешивания плаката "Не включать" "Работают люди" и полной остановки вращающихся частей.

3.5.5. Запрещается открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

3.5.6. Работнику запрещается:

снимать или применять незакрепленные предохранительные кожухи и другие защитные устройства во время работы насосных и компрессорных установок;

подогревать маслопроводную систему открытым огнем;

пользоваться для освещения факелами;

ремонтировать агрегаты во время работы и тормозить вручную движущиеся части.

3.5.7. Смазочные масла, обтирочные и другие легковоспламеняющиеся материалы необходимо хранить в специально отведенных местах, в закрытых несгораемых ящиках, имеющих надпись "замасленная ветошь".

3.5.8. Работники должны немедленно остановить неисправный агрегат и запустить резервный (известив при этом диспетчера и сделав запись в оперативном журнале) при появлении в насосном агрегате следующих неисправностей:

в агрегате явно слышимый шум, стук;

возникновение повышенной вибрации по сравнению с нормальным режимом работы;

повышение температуры подшипников, кожуха электродвигателя выше допустимой;

подплавление подшипников скольжения или выхода из строя подшипников качения;

падение давления масла ниже допустимого;

падение давления воды, охлаждающей подшипники электродвигателей;

появление дыма.

### 3.6. Промывка и дезинфекция трубопроводов и емкостных сооружений

3.6.1. Промывка и дезинфекция трубопроводов и емкостных сооружений проводится по предварительно составленной схеме, с оформлением наряда-допуска и проведения целевого инструктажа по охране труда.

3.6.2. Работнику необходимо подготовить и проверить все необходимые инструменты и материалы, их размещение в пределах рабочей зоны не должно стеснять проходов к рабочим местам.

3.6.3. При дезинфекции трубопроводов и сооружений с применением хлорсодержащих препаратов (хлорной извести, хлор и др.) работнику необходимо строго соблюдать меры предосторожности, указанные в соответствующих нормативных документах на применяемые реагенты:

работать в прорезиненном фартуке с нагрудником, резиновых сапогах, резиновых перчатках, защитных очках;

баки для приготовления хлорной извести и ее хранения оборудовать мешалками и плотно закрывать деревянными съемными крышками;

при растворении хлорной извести пользоваться противогазом и работать при включенной вентиляции;

не обезвреживать пролитый этилированный бензин сухой хлорной известью во избежание ее воспламенения.

3.6.4. После окончания проведения работ по дезинфекции с применением хлорсодержащих препаратов следует принять душ.

3.6.5. При попадании раствора хлорной извести на открытую часть тела необходимо промыть пораженный участок 2%-ным раствором соды или промыть струей холодной воды в течение 15 - 20 минут и обратиться в лечебное учреждение.

### 3.7. Эксплуатация сооружений по обработке осадка сточных вод (метантенки)

3.7.1. Перед входом в помещения метантенков, они должны быть проветрены, для чего необходимо не менее чем за 10 минут включить вентиляцию. Вентиляция должна непрерывно работать в течение всего периода нахождения в помещении обслуживающего персонала во избежание накопления горючих газов до взрывоопасной концентрации.

В помещениях метантенков не допускается нахождение работников и проведение каких-либо работ при неработающей вентиляции.

3.7.2. Для наблюдения за газовой сетью и газовыми устройствами должна выделяться бригада не менее чем из двух работников, в обязанности которых входит ежедневный осмотр сети, оборудования и приборов.

3.7.3. Работники, обслуживающие метантенки и связанное с ним газовое хозяйство, обязаны контролировать концентрацию газов в воздухе помещений с помощью газоанализаторов и не допускать утечки газа.

3.7.4. В помещениях, где обнаружена утечка газа, должны быть приняты срочные меры по устранению загазованности. На газовых сетях каждого метантенка должна быть арматура для отключения от магистрального трубопровода. Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии и на ней должны быть вывешены знаки безопасности "Не открывать - работают люди".

При загазованности помещения входить в него можно только в противогазах.

3.7.5. Давление газа в газовых системах метантенков должно постоянно контролироваться с помощью поверенных средств измерений давления.

3.7.6. При проведении ремонтных работ применять слесарные инструменты, изготовленные из цветного металла, исключаящего возможность искрообразования.

Рабочая часть инструментов из черного металла должна обильно смазываться смазкой.

3.7.7. Применение в загазованной среде электрических инструментов, дающих искрение, запрещается.

3.7.8. Отогревать замерзшие участки газопроводов следует горячей водой, паром или горячим песком. Запрещается отогревать замерзший конденсат в газопроводах паяльными лампами или использовать для этой цели электропрогрев.

3.7.9. Работы в метантенках, связанные со спуском в них работников, производятся только по наряду-допуску в соответствии с пунктом 3.3.

### 3.8. Производственный контроль качества очистки сточных вод

3.8.1. Отбор проб сточной жидкости производить через устройства, исключаящие пролив жидкости или выделение газов и паров в воздух рабочих помещений (отборные краники, капельные отборники).

3.8.2. Отбор проб из радиальных, секционных, вертикальных отстойников и водоемов производить со специально оборудованных площадок (мостиков), имеющих ограждение.

3.8.3. Производить отбор проб с обледеневших площадок, мостиков запрещается.

3.8.4. Отбор проб сточной жидкости из колодцев и заглубленных сооружений должен производиться двумя работниками.

3.8.5. Для хранения проб сточной жидкости использовать посуду из боросиликатного стекла или из полиэтилена. Для переноски проб должны использоваться специальные ящики.

3.8.6. Во избежание заражения при отборе проб работники должны дезинфицировать руки дезинфицирующим раствором. Запрещается допускать к работе по отбору проб сточных вод лиц, имеющих повреждения кожного покрова.

3.8.7. Микробиологический анализ сточной жидкости производить в отдельном помещении (боксе). Посуда из-под микробиологических анализов по окончании работы должна подвергаться стерилизации или дезинфекции и только после этого передаваться на мойку.

3.8.8. Для отмеривания сточной воды использовать специальную пипетку с грушей или другие приспособления для втягивания жидкости.

3.8.9. Поверхность рабочих столов, использованные приспособления и лабораторная посуда (предметные и покровные стекла, чашки Петри, пипетки и т.п.) должны быть обработаны дезинфицирующим раствором после каждого анализа и по окончании рабочего дня.



3.8.10. Резиновые перчатки, халат и обувь, необходимые при выполнении микробиологических анализов, должны быть обработаны дезинфицирующим раствором.

3.8.11. Эксплуатация и ремонт приборов с ртутным заполнением должны соответствовать требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

#### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

##### 4.1. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций

4.1.1. При возникновении аварий, несчастных случаев и других происшествий необходимо приступить к ликвидации их последствий и принять возможные меры к спасению людей, имущества.

4.1.2. В случае возникновения пожара необходимо действовать в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности (местной).

4.1.3. При использовании пенных, воздушно-пенных, углекислотных, порошковых огнетушителей необходимо струю пены (порошка, углекислоты) направлять в сторону от людей. При попадании пены на незащищенные участки тела стереть ее платком или другим материалом и смыть водным раствором соды.

При загорании электрооборудования следует применять только углекислотные или порошковые огнетушители. При применении углекислотных огнетушителей не браться рукой за раструб огнетушителя.

4.1.4. Внутренними пожарными кранами необходимо пользоваться расчетом из двух человек: один раскатывает рукав от крана к месту пожара, второй - по команде раскатывающего рукав, открывает кран.

4.1.5. При тушении очага загорания кошмой пламя следует накрывать так, чтобы огонь из-под нее не попал на человека.

4.1.6. При тушении очага загорания песком совок, лопату не следует поднимать на уровень глаз во избежание попадания в них песка.

4.1.7. При тушении очага загорания, находящегося на расстоянии менее 2 м от контактной сети, работнику разрешается пользоваться только углекислотными или порошковыми огнетушителями.

4.1.8. Тушить очаг загорания водой, пенными и воздушно-пенными огнетушителями можно только после разрешения руководителя работ или другого ответственного лица, когда напряжение с контактной сети снято, и она заземлена.

4.1.9. Если на человеке загорелась одежда необходимо как можно скорее погасить огонь. При этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками.

4.1.10. Воспламенившуюся одежду нужно быстро сбросить, сорвать, либо погасить, заливая водой, а зимой присыпая снегом. Можно сбить пламя, катаясь в горящей одежде по полу, земле. На человека в горящей одежде можно также накинуть плотную ткань, одеяло, брезент, которые после ликвидации пламени необходимо убрать, чтобы уменьшить термическое воздействие на кожу человека. Человека в горящей одежде нельзя укутывать с головой, так как это может привести к поражению дыхательных путей и отравлению токсичными продуктами горения.

4.1.11. При появлении предупредительных сигналов газосигнализатора хотя бы по одному из каналов контроля, необходимо немедленно покинуть сооружение.

4.1.12. При обнаружении свищей в трубопроводах или баках (резервуарах) с едкими веществами работник должен немедленно сообщить старшему по смене, определить опасную зону, прекратить в ней все работы, удалить из нее персонал, огородить эту зону и вывесить знаки безопасности "Проход воспрещен", "Опасно! Опасная зона".

4.1.13. Работники, не занятые на работах по ликвидации аварий в хлорном (аммиачном) хозяйстве, при обнаружении резкого запаха хлора (аммиака) должны надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и немедленно покинуть зону поражения хлором. В случае отсутствия противогаза рекомендуется приложить ко рту и носу ткань (платок, шарф и т.п.), желательно влажную, и, задерживая дыхание, покинуть зону поражения хлором в перпендикулярную направлению ветра сторону.

Работники на месте аварии используют СИЗ органов дыхания и принимают меры к локализации и ликвидации аварии.

4.1.14. При малейших признаках появления озона в воздухе помещения (своеобразный запах и першение в горле) следует отключить котлы - озонаторы, найти место утечки и устранить ее. Установленный в помещении озонаторной газоанализатор должен подавать на щит управления сигнал о наличии предаварийной ситуации.

4.1.15. Устранение утечек озона следует проводить в фильтрующем противогазе, после чего помещение необходимо проветрить в течение 15 - 20 минут.

4.1.16. Прием и сдача смены во время ликвидации аварий запрещается. В этом случае прием и сдача смены производится только по указанию руководителя структурного подразделения.

4.1.17. В случае обнаружения неизвестных подозрительных предметов, не трогая их, немедленно приостановить работу, сообщить ответственному руководителю работ или диспетчеру, опасную зону оградить и принять меры, исключающие допуск посторонних лиц к месту обнаружения до момента прибытия соответствующих служб. Прикасаться к подозрительным предметам запрещается.

#### 4.2. Действия работников по оказанию первой помощи пострадавшим

При несчастных случаях на производстве работник лаборатории должен известить об этом своего непосредственного или вышестоящего руководителя и приступить, при необходимости, к оказанию первой помощи пострадавшему в соответствии с Памяткой "Оказание первой помощи пострадавшим", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 21 августа 2019 г. N 1824/р.

Необходимо сохранять обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса.

#### 5. Требования охраны труда по окончании работы

##### 5.1. По окончании смены работник должен:

убрать рабочее место и закрепленное оборудование;

сообщить принимающему смену о режиме работы оборудования и его состоянии, о всех замечаниях и неисправностях, имевших место в течение смены, где и в каком составе работают бригады на оборудовании по нарядам и распоряжениям;

доложить о сдаче смены вышестоящему дежурному персоналу и оформить оперативную документацию.

5.2. Если выполненные работы относились к категории работ повышенной опасности, необходимо ответственному руководителю работ закрыть наряд-допуск и сдать лицу, выдавшему его, с оформлением в установленном порядке.

5.3. После окончания работ переодеться, при необходимости спецодежду и спецобувь сдать в стирку и ремонт, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, принять душ.